

No. 2


構造種別：鉄骨造

構造形式：ラーメン構造


階数：4階建て

被害度：大破

接合部が保有耐力接合になっていないため、接合部が塑性化している。設計的には柱に塑性化を生じさせたい。

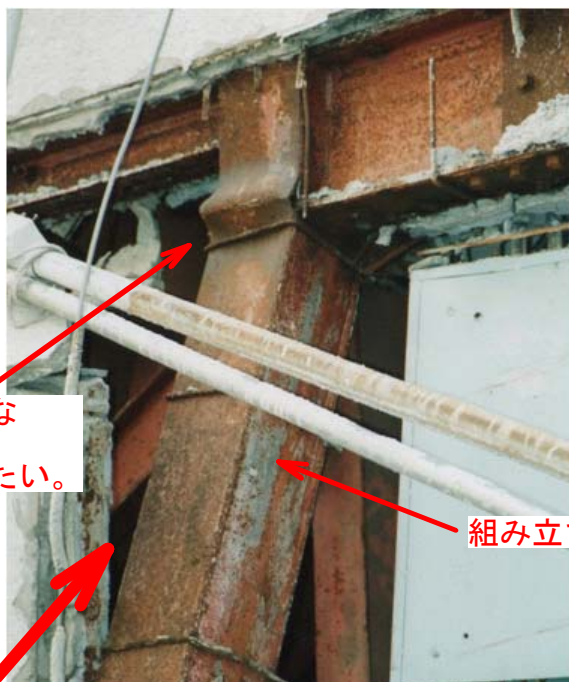

組み立てBOX柱

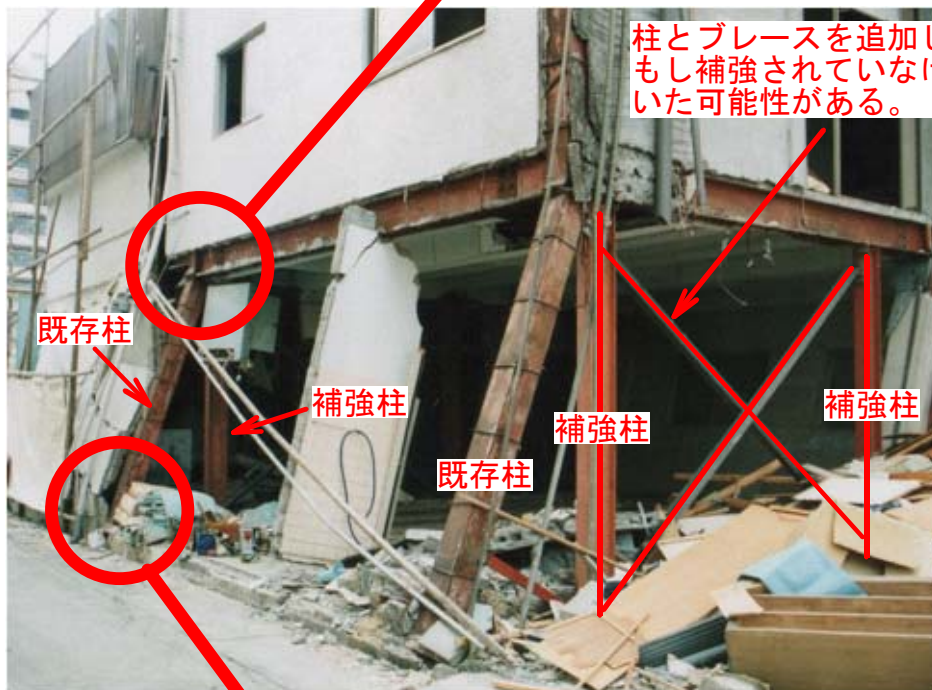

柱とブレースを追加して耐震補強されている。もし補強されていなければ、完全に倒壊していた可能性がある。

既存柱

補強柱

補強柱

補強柱

既存柱

隣のビルに寄り掛っている



アンカーボルトが破断している

