

No. 11

構造種別：鉄骨造

構造形式：ラーメン構造

階数：2階建て

被害度：倒壊



2階柱

1階ピロティ部分が崩壊

2階梁



1階柱

ダイアフラムと柱の溶接が脆性破断している。裏当金、開先加工なく、隅肉溶接になっている。

根巻柱とコンクリートを一体化させるためのスタッドボルトが配置されていない。

ベースプレートが外れている。溶接が不完全であることがわかる。

