

No. 14

構造種別：鉄骨造

構造形式：ラーメン構造

階数：4階建て

被害度：倒壊




某既製品メーカー柱脚  
アンカーボルトが伸びて破断している。柱頭の接合部が脆性的に破断したため柱脚に過度の応力が集中したと考えられる。

1階駐車場が倒壊



梁とダイアフラムは裏当金があり完全溶け込み溶接になっているが、柱の接合部には裏当金が無く隅肉溶接になっている。

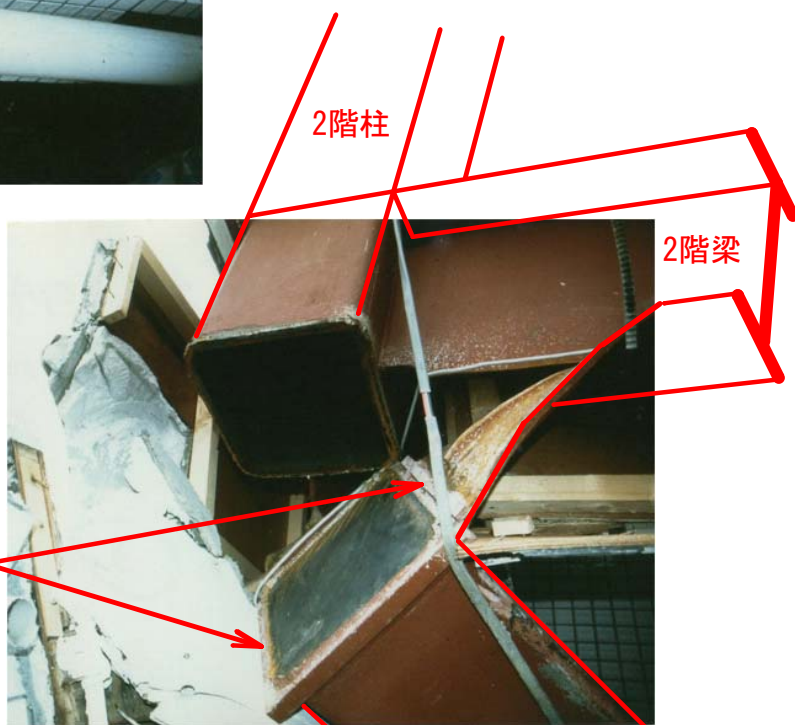

1階柱