

No. 15

構造種別：鉄骨造

構造形式：ラーメン構造


階数：3階建て

被害度：倒壊



アンカーボルトが途中で折れている。通常地震応力ではこのような破断はしないため、フープ筋を溶接したことにより脆くなった等、他の要因が考えられる。

1階が崩壊している

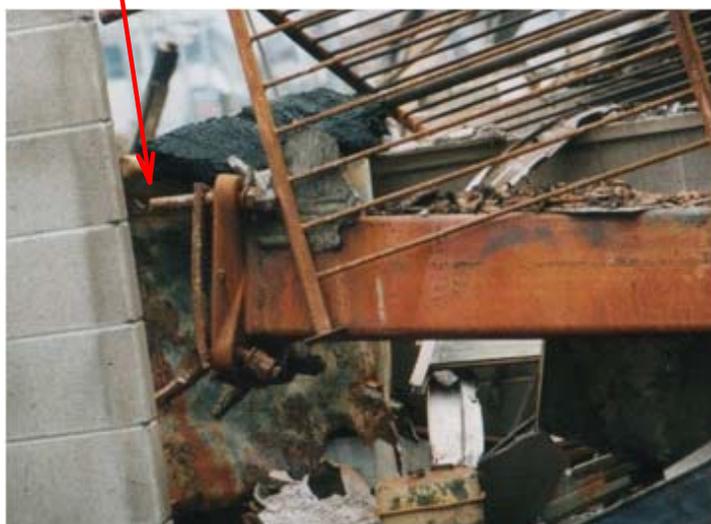

アンカーボルトが大きく伸びている。この状態でせん断力を受けて途中で折れとも考えられる。火災による熱影響で脆くなり折れたとも考えられるが、原因は特定できない。



1階柱