


No. 21

構造種別：鉄骨造

構造形式：ラーメン構造

階数：5階建て

被害度：倒壊

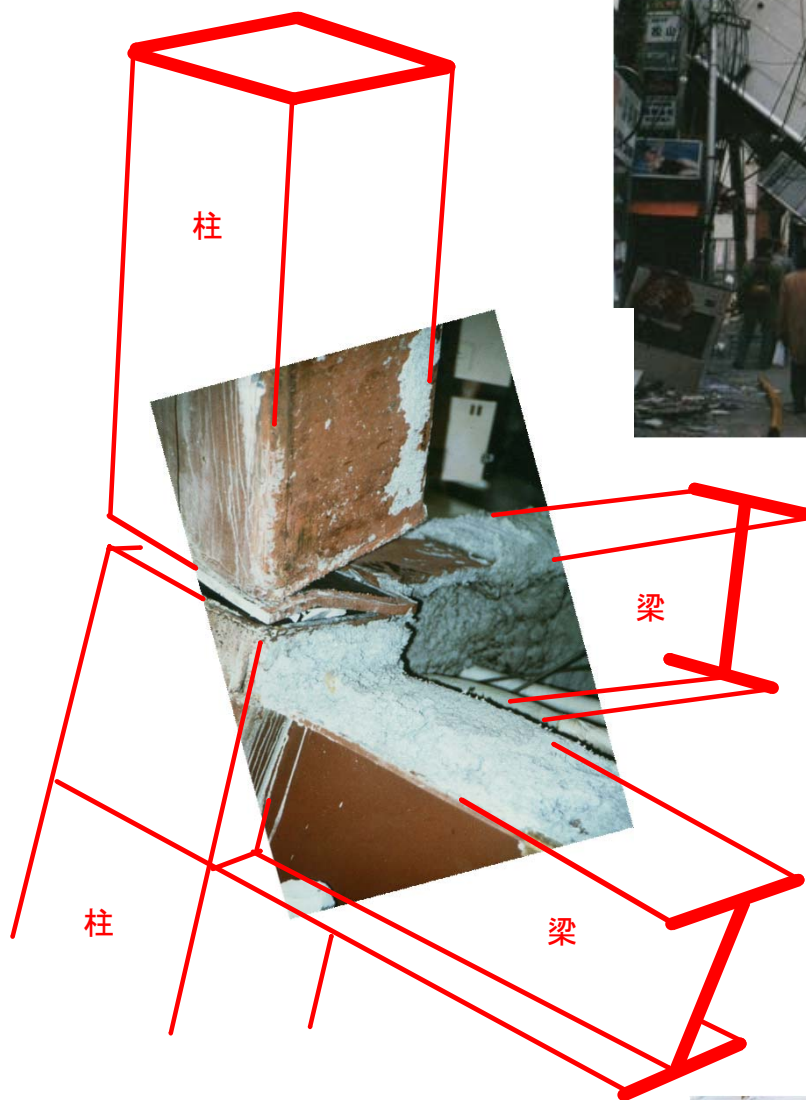

柱とダイアフラムの溶接が隅肉溶接になっており、脆性的な破壊を起こしている。



建物倒壊による引抜きでアンカーボルトが破断して浮き上がっている



アンカーボルト孔の端空き距離が充分に取れていない